

المعالجة الحرارية

وهي مجموعة عمليات تعدينية لتحسين الخصائص الفيزيائية وأحيانا الكيميائية لصلب ، الحديد الخام ، وينتج عن ذلك التحكم في مدى صلابة وليونة المنتج الصلب . تقسم المعالجة الحرارية إلى عدة أقسام كلاً على حسب طريق التبريد، إذ أن كل أنواع المعالجة الحرارية تتشابه في المراحل التسخين إلا أنهم يختلفون في عملية التبريد .

من أحد أسباب استخدام المعادن بكثرة هو المدى الواسع الذي يتم الاختيار منه للخواص الميكانيكية. يكمن ذلك في سببين هما :
١. تعدد أنواع المعادن .

٢. تعدد الطرق التي يمكن بها التحكم في خواص المعادن الميكانيكية .

بالنسبة للسبب الثاني ان حجم الحبيبات وإضافة ذرات من عناصر أخرى والتشكيل على البارد والتخمير يؤثر في الخواص الميكانيكية كذلك ظاهرة الانتشار وكيفية استخدامها في جعل خواص المعدن السطحية مختلفة عن داخله. وفي إضافة الذرات الغريبة أو عناصر أخرى لعنصر أساسي بما يعرف باسم السبيكة وان تركيب السبائك يؤثر في نوع وتركيب الأطوار الذي يؤثر بدوره في الخواص الميكانيكية والتحكم في الخواص الميكانيكية وهي ما يعرف باسم المعالجات الحرارية .

أنواعه :

- طريقة التخمير (Annealing) .
- طريقة المعادلة (Tempering) .
- طريقة التسقية ، أو طريقة التقوية السطحية (التصليد) (Quenching) .
- طريقة التطبيع (المراجعة) (Normalizing) .

وسنتعرف على طرق المعالجة فيما بعد المعالجات الحرارية ببساطة هي عمليات تبريد وتسخين تتحكم في متغيرين وهما :

(أ) درجة الحرارة (ب) الزمن

عن طريق هذين المتغيرين يمكن التحكم إلى حد كبير في الخواص الميكانيكية . وسنركز في ذلك الجزء احدي هذه الطرق وهي التخمير وسوف نستخدم الصلب كاهم السبائك الحديدية .

السبائك الحديدية :

تحول الأطوار

إذا نظرنا إلى مخطط الإيزان الحراري للحديد والكربون شكل (١) نجد ان الصلب اليوتيكتويدي (نسبة الكربون ٠,٧٧٪) يكون طوراً واحداً عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة اليوتيكتويد (٧٢٧) درجة مئوية . هذا الطور يسمى اوستنيت او لا في درجة حرارة أقل من اليوتيكتويد يتحول هذا الطور إلى طورين وهما سيمنتيد و فريت فيما يسمى باسم البرليت . لكي يحدث


هذا التحول لا بد وان يكون التبريد بطيئاً بدرجة كافية . إذا كان التبريد غير بطى بدرجة كافية ، فان الأوستنيت لا يتحول إلى برليت بل يتحول إلى اشكال أخرى قد تكون مختلفة تماماً ف خواصها عن البرليت . الذي يحدد ذلك هو مخطط التحول بالوقت ودرجة الحرارة (Time - Temperature - Transformation diagram) ويطلق عليه في كثير من الأحيان مخطط الـ TTT شكل (٢) يوضح مخطط الـ TTT للتركيب اليوتيكتويدي حيث ان لكل تركيب من الحديد والكربون مخططة الخاص .

هذا المخطط يوضح تغير الأطوار مع الوقت ودرجة الحرارة حيث ان الوقت على مقياس لوغاريتمى ودرجة الحرارة على مقياس خطى ويمكن ملاحظة التالي :

(أ) عند درجة حرارة أعلى من اليوتيكتويد يوجد طور واحد وهو الأوستنيت يرمز له هنا بالرمز (γ) تحت درجة حرارة اليوتيكتويد لا يكون الأوستنيت مستقراً و يبدأ في التحول مع الزمن و لذلك فان هناك خط بداية تحول و خط نهاية تحول .
 (ب) يكون التغير مع الوقت إلى برليت عند درجات الحرارة المرتفعة و يكون التغير إلى بنيت (Bainite) عند درجات حرارة منخفضة نسبياً .

(ج) النقطة المارة بالخط الافقى تسمى الانف (nose) والخط الافقى المار بها يفصل ما بين البرليت (p) والبنيت (B) .
 (د) إذا كان التبريد سريعاً بحيث اننا نصل إلى درجات حرارة منخفضة دون المرور ببداية التحول فان هناك تحولا آخر يتم لا يعتمد على الزمن بل يعتمد على درجة الحرارة فقط ، هذا التحول يسمى المارتنزيت (Martensite) ويرمز له هنا M . مسارات التبريد المختلفة للحصول على البرليت (P) و البنيت (B) و المارتنزيت (M) من الشكل نستخلص الاتى :
 (أ) لكي يكون التحول كاملاً لا بد ان يمر خط التبريد بخط نهاية التحول .

(ب) الذي يتحول هو الأوستنيت فقط بمعنى انه إذا تحول الأوستنيت مثلاً إلى البرليت فان البرليت لا يتحول إلى بنيت أو مارتنزيت .

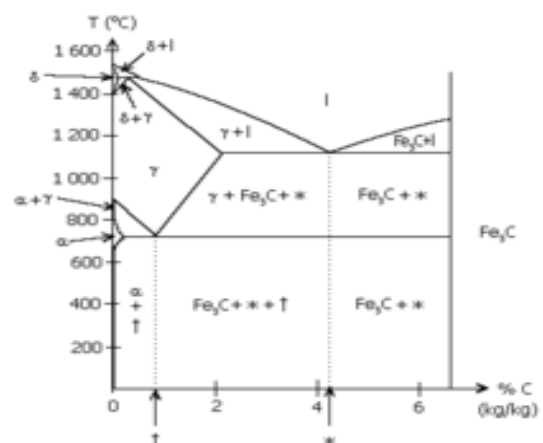

شكل (١) : مخطط أطوار الحديد - الكربون (Fe-C) ، حيث تحدد نسبة الكربون و درجة الحرارة الطور الذي تتواجد به سبيكة الحديد والكربون ، وكذلك خصائصها الفيزيائية و الميكانيكية . كما تحدد نسبة الكربون نوع السبيكة سواء كانت حديد أم صلب أم حديد زهر .

السؤال الآن هو هل يمكننا الحصول على خليط من أي من الثلاثة ؟ بمعنى خليط من المارتنزيت و البيرلايت مثلا أو خليط من البانيت و المارتنزيت أو خليط من البانيت و المارتنزيت والبرليت ؟ الجابة هي نعم .

يوضح ذلك في هذا الشكل هناك خط التبريد فاذا فرضنا انه لدينا (١) كجم من الاوستنيتفاننا نجد التالي :

(ا) عند النقطة b ما يزال هناك (١) كجم من الاوستنيت ولكنه غير مستقر .

(ب) عند النقطة و تحول (٠,٥) كجم إلى البرليت وهناك (٠,٥) كجم من الاوستنيت غير المستقر .

(ج) حدث تبريد مفاجى لنقطة d. يبدأ الاوستنيت المتبقى في التحول وشروط التحول هنا كالآتى :

• يعتبر الاوستنيت المتبقى كانه برد فجائيا من درجة حرارة فوق اليوتيكرويد إلى النقطة e .

• يبدأ في التحول من بداية الزمن عند النقطة e .

(د) عند النقطة f يتحول نصف الاوستنيت المتبقى (٠,٥) كجم إلى بنيت ويبقى (٠,٢٥) كجم من الاوستنيت غير مستقر .

(هـ) عند النقطة g يتحول بقية الاوستنيت إلى مارتنزيت . في النهاية يكون (٠,٥) كجم برليت و (٠,٢٥) كجم بنيت و (٠,٢٥) كجم مارتنزيت .

مثال عددى :

اذا كان هناك صلب ذو تركيب يوتيكرويدى ومخطط TTT كما هو موضح بشكل (١) واذا بدأ هذا الصلب في التبريد من درجة حرارة (٨٠٠) درجة مئوية عندما كان في طور الاوستنيت . اوجد التركيب النهائى له إذا تعرض للتبريد كالآتى :

(أ) تبريد فجائى إلى درجة حرارة (٢٥٠) درجة مئوية والمكوث عند هذه الدرجة (١٠٠٠٠) ثانية ثم تبريد فجائى لدرجة حرارة الغرفة .


(ب) تبريد فجائى لدرجة (٦٥٠) درجة مئوية ثم المكوث عند هذه الدرجة مدة عشرين ثانية ثم التبريد الفجائى لدرجة (٤٠٠) درجة مئوية ولمكوث عند الدرجة لمدة (١٠٠٠) ثانية ثم التبريد الفجائى لدرجة حرارة الغرفة .

الحل : شكل (٤) يوضح خطوط التبريد أ ، ب ومنها نجد انه :

• في الحالة (أ) يتحول الاوستنيت إلى ١٠٠% بنيت .

• في الحالة (ب) يتحول لاونستينيت إلى ٥٠% بنيت و ٥٠% برليت .

وسوف ندرس الآن باختصار خواص كل من البيرلايت والبانيت و المارتنزيت .

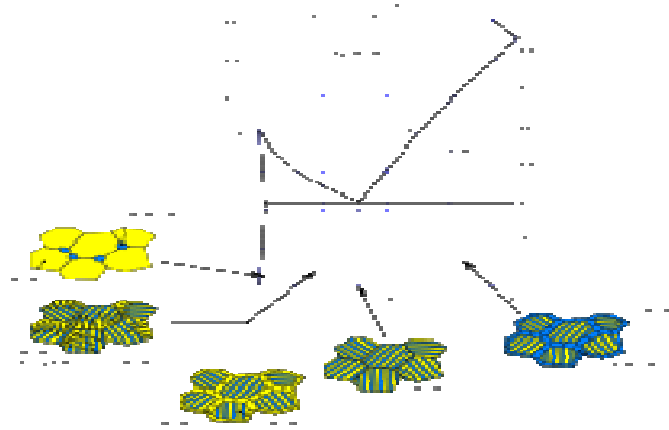

شكل (٢) : صور الأطوار المختلفة لمخطط الاتزان الحرارى للحديد و الكربون موضحا كيفية تكون البرليت والبيانيت و المارتنزيت .


برليت (Pearlite) :

كما اوضحنا مسبقا ان البيرليت يتكون من طبقات معاقبة من طورين وهما الفريتوالسيمنتيت . تكون هذه الطبقات سميكة إذا تحول الاوستنيت إلى البرليت عند درجة حرارة قريبة من اليوتيكرويد ويسمى برليت غليظ (coarse pearlite) و تكون هذه الطبقات رفيعة إذا تحول الاوستنيت إلى بيرليت عند درجات حرارة قريبة من (٥٤٠) درجة مئوية ، وهى نهاية طور البرليت ، ويسمى في هذه الحالة برليت دقيق (fine pearlite) . عموما كلما أصبح البرليت دقيقا :
زات صلادته و قوته قلت الم طولية . (الم طولية هي مقياس لقابلية المادة للتشكيل) .

البيانيت (Bainite) :

يتكون البانيت من طورين أيضا وهما السيمنتيت و الفريت وهو اداق في تركيبه من البرليتفالسيمنتيت ينتشر على شكل صفائح أو شكل ابرى في الفريت . عموما فان البانيت أكثر قوة من البيرلايت و لكنه يتمتع أيضا بقابليته للتشكيل (م طولية) .

المارتنزيت (Martensite)

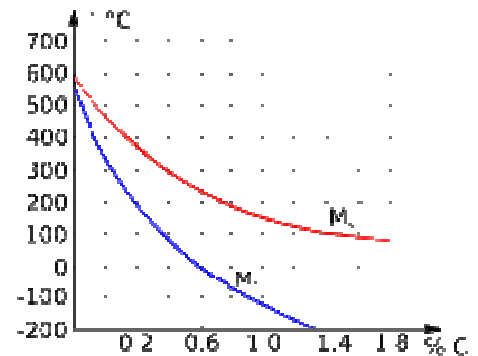

شكل (٢) : رسم بياني يوضح التبريد المفاجى للمعدن و علاقته بالمارتنزيت .

هو عبارة عن طور واحد ولا يحتاج لزمان للتحويل بل فقط درجة حرارة . وهو الأكثر صلادة و قوة و قسافة (أي انه غير قابل للتشكيل) على الإطلاق . نستطيع الآن ان نستنتج انه بتسخين الصلب لى يتحول إلى اوستنيت ثم باتباع عمليات تبريد (مسارات تبريد) مدروسة يمكن التحكم في الخواص الميكانيكية للصلب . دعنا الآن نتفحص بعض المعالجات الحرارية الهامة في الصلب و هى التخمير و المعادلة و التصليد و المراجعة و لكن قبل ذلك يجب تعريف درجتى حرارة هامتين و هما درجة الحرارة الحرجة السفلى و درجة الحرارة الحرجة العليا .

درجة الحرارة الحرجة السفلى هي درجة حرارة اليوتيكرويد (٧٢٧) درجة مئوية و هى ثابتة و لا تتغير مع تغير نسبة الكربون .

درجة الحرارة الحرجة العليا هي التي فوقها مباشرة يتحول الصلب كله إلى اوستنيت ، وهى متغيرة مع تغير نسبة الكربون .

التخمير (Annealing) :

يتم التخمير عادة بتسخين المادة لدرجات حرارة مرتفعة نسبيا وهناك نوعان من التخمير في الصلب :

(أ) تخمير إزالة الإجهادات .


(ب) تخمير تام .

التخمير لازالة الإجهادات :

فيه يتم تسخين الصلب تحت درجة الحرارة الحرجة السفلى و هى درجة حرارة اليوتيكرويد و الغرض الأساسي من هذا النوع من التخمير عادة هو ازالة الإجهادات الداخلية الناتجة عن عمليات التشكيل على البارد و عمليات تبريد سابقة أو عمليات تشغيل .

التخمير التام :

فيه يتم تسخين الصلب في الفرن لدرجة حرارة أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا إذا كان تركيب الصلب تحت اليوتيكرويد نسبة الكربون اقل من ٧٧٪ او بين درجة الحرارة السفلى و العليا واذا كان تركيب الصلب فوق اليوتيكرويد وبعد فترة من الوقت يتم التبريد ببطء في الفرن ويكون الغرض من هذه العملية اكساب الصلب لدونة .

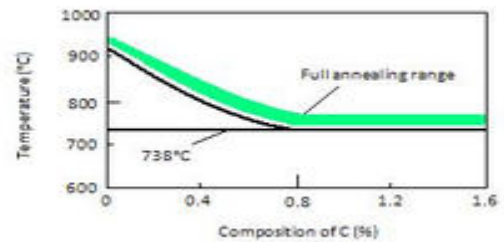

الشكل (٤) : درجة حرارة للمعالجات الحرارية الهامة للصلب مع توضيح مدى درجات حرارة التخمير .

المعادلة (Tempering) :

عندما يشكل الصلب على البارد بعمليات مثل عمليات الدرفلة مثلا فان الحبيبات تتعرض لاختلاف في اشكالها و احجامها وتكون مستطيلة مشوهة . في هذه الحالة تجرى لها عملية معادلة والغرض منها تصغير حجم الحبيبات واعادة انتظام اشكالها . تتم هذه العملية بتسخين الصلب لدرجة حرارة فوق الدرجة الحرجة العليا ثم يبرد الصلب في الهواء .

التصليد (Quenching) :

اذا كان تركيب الصلب تحت اليوتيكتويد ، يسخن الصلب ليتحول إلى اوستنيت و يتم بعد ذلك التبريد السريع لكي يتحول الاوستنيت إلى مارتنزيت . اذا كان تركيب الصلب فوق اليوتيكتويد ، يتم تسخينه فوق الدرجة الحرجة السفلى . معدلات التبريد هنا حرجة بمعنى انه كلما احتجنا لمعدلات تبريد سريعة ليتم التحول المطلوب ، كلما كان من الصعب التحكم في عمليات التحول . و زيادة نسبة الكربون و بعض العناصر الأخرى تقلل من سرعة التبريد المطلوبة ليتم التحول و بالتالي فانه يكون من الأسهل التحكم في العملية . الأوساط المستخدمة في عمليات التبريد السريع هذه عادة ما تكون الماء أو الزيت و في بعض الأحيان تيار الهواء .

المراجعة (Normalizing) :

تتم هذه العملية عادة بعد عملية التصليد والغرض منها :

أ- التخلص من الإجهادات الداخلية الناتجة من عملية التصليد .

ب- اكساب الصلب المصلد ممطولية ومتانة (مقاومة الكسر) .

تتم هذه العملية بتسخين الصلب تحت درجة الحرارة الحرجة السفلى .

في المعادن ، تنقسم السبائك إلى سبائك حديدية و يكون عنصرها الأساسي هو الحديد و سبائك غير حديدية و يكون عناصرها الأساسية معادن غير الحديد . هناك عدة مزايا و عيوب للسبائك الحديدية :

من أهم مزاياها السبائك الحديدية :

(ا) تعدد الخواص الميكانيكية على مدى واسع يمكن الاختيار منه .

(ب) سهولة تصنيعها للأغراض المختلفة .

(ج) اقتصادية التكلفة في إنتاجها .

و من أهم عيوب السبائك الحديدية :

(ا) ثقل وزنها (أو كثافتها العالية) .

(ب) الانخفاض النسبي لتوصيلها للكهرباء (بالنسبة لبعض السبائك المعدنية الأخرى) .

(ج) تعرضها للتآكل بسهولة .

من أهم السبائك اللاحديدية سبائك النحاس و سبائك الالومنيوم ، ودعنا الآن نلقى بعض الضوء على هذه السبائك .


سبائك النحاس :

النحاس عموما من المعادن ذات التوصيل الجيد جد للكهرباء ذات مقاومة عالية للتآكل . من أشهر سبائكه النحاس الأصفر و هي سبيكة من النحاس و الخارصين ولها استخدامات كثيرة مثل العملات المعدنية والأخرى البرونزو هو أحد السبائك الشهيرة و يحتوى البرونز ، بالإضافة إلى النحاس ، على القصدير و الألومنيوم و السليكون و النيكل و البرونز أقوى من النحاس الأصفر ويحتفظ بخاصية مقاومة التآكل . هناك سبائك حديثة من النحاس أشهرها سبائك النحاس و البريليوم وهي تتميز بقوة عالية جدا وتوصيل ممتازة كذلك لمقاومة التآكل .

التخمير لسبائك النحاس :

أحد الطرق الرئيسية لاكساب سبائك النحاس الصلادة هي عملية التشكيل على البارد (مثل عملية الدرفلة) . تزداد هنا قوة السبائك النحاسية و لكنه في نفس الوقت تزداد قسافتها . يمكن ارجاع بعض من ممطولية المادة عن طريق التخمير . تتم عمليات التخمير عادة عند درجة حرارة (٧٦٠ - ٩٨٠) درجة مئوية وبعد ذلك يبرد النحاس سريعا في الماء . عند اجراء عمليات التخمير في النحاس يجب الحذر عند التسخين من ظاهرة القسافة الحرارية و هي عبارة عن درجات حرارة تزداد عندها قسافة النحاس بشكل كبير و يصبح عرضة للكسر . المعالجة الحرارية للنحاس يجب أن تتم على يد خبير لأن النحاس مادة شديدة السمية .

سبائك الألومنيوم :

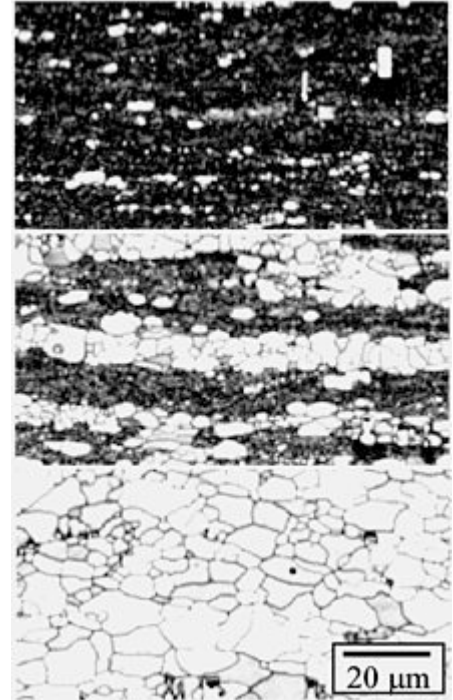

الشكل (٥) : اعادة التبلور لسبائك الالومنيوم .



الشكل (٦) : نموذج لسبيكة الالومنيوم موضحا عليه بعض الخطوط الطيفية .

يتميز الألومنيوم وسبائكه بخفة الوزن (بالمقارنة بالصلب مثلا) كذلك التوصيل العالي للكهرباء و الحرارة و سهولة التشكيل . العيب الأساسي هو انخفاض درجة الانصهار (٦٦٠) درجة مئوية . يمكن تحسين الخواص الميكانيكية بإضافة عناصر أخرى (السبائك) أو بعمليات التشكيل على البارد ولكنه في كلتا الحالتين يفقد الالومنيوم جزءا من مقاومته للتآكل و العناصر الأساسية لسبائك الالومنيوم هي النحاس و المنجنيز و السيليكون و المغنسيوم والزنك (الخارصين) . زاد الإهتمام بسبائك الالومنيوم حديثا لإستخدامها كمواد هندسية . من أكثر التطبيقات اثاره للإهتمام هو الإستخدام في الموصلات و ذلك نظرا لقله وزن هذه السبائك الامر الذي يعيظها ميزه توفير الوقود ، المعالجة الحرارية خطوة مهمة في عملية تصنيع الألومنيوم لإنجاز سبائك بخواص مطلوبة. تتطلب المعالجة الحرارية لسبائك الألومنيوم لمعرفة مخطط درجة الحرارة والوقت، لكي تنجز نتائج متكررة وتنتج منتج عالي الجودة . فإن المواصفات المستعملة على نحو واسع أي إم إس ٢٧٧١ و أي إم إس ٢٧٧١ بينهما اختلاف واضح .

تنقسم عمليات المعالجة الحرارية للالومنيوم إلى التخمير و التصليد و المراجعة كما سبق ذكرهما و تتم على سبائك الومنيوم كلها سبائك الألومنيوم تنقسم إلى صنفين : سبائك غير قابلة للمعالجة الحرارية و سبائك قابلة للمعالجة الحرارية .

التخمير لسبائك الالومنيوم :

يتشابه الالومنيوم مع النحاس في جوانب محددة فالتشكيل على البارد هو أحد الطرق الرئيسية لاكساب الالومنيوم الصلادة ولكن ذلك يكون على حساب مطوليتة . يتم التخمير لاسترجاع بعض من المطوليتة لابد من مراعاة القصافة الحرارية هنا أيضا أثناء عمليات التخمير درجات حرارة التخمير للالومنيوم وسبائكه تتراوح ما بين (٢٤٣ - ٤١٣) درجة مئوية .

سبائك المغنسيوم :

يعتبر المغنسيوم من اخف المعادن على الأرض وزنه الذرى (١٢) و يتواجد بكثرة في قشرة الأرض و في محيطات العالم على شكل كربونات أو كلوريدات و يتميز بخاصية خمد الاهتزازات و يستخدم في مجال صناعة الطائرات و محركاتها نظرا لانه يتحمل اجهاد الزحف . التخمير لسبائك المغنسيوم .

المعالجة الحرارية للمغنسيوم :

تتم في شروط مختلفة و يتم التسخين إلى (٢٩٠) درجة مئوية و يتم التخمير من (٤٥٠ إلى ٥٥٠) درجة مئوية بسبب ذلك تقوية في المعادن و معظم عمليات التشكيل على المغنسيوم تعمل في درجات الحرارة العالية و تتم إزالة الإجهادات المتبقية بالتشكيل على البارد أو الساخن و اللحام و تظهر الإجهادات المتبقية عند الصب و أثناء التجمد و أحيانا أثناء عمليات التشغيل ، و عند معالجة . سبائك الخارصين أو الومنيوم أو المغنسيوم ، يتم رفع درجة حرارة . من ثم معالجته ببطء لتفادي انشطار المركبات الانصهارية و التشكيل الناتج من الفراغات عند درجة (٢٦٠) درجة مئوية حتى لاتنشأ الفجوات و الشروخ التي تتسبب انخفاض مستوى السبيكة .

سبائك التيتانيوم :



الشكل (٧) : التيتانيوم الاسفنج قبل اجراء عمليات التصنيع لتحويله لسبيكة .

يتواجد التيتانيوم على شكل اسفنجي و يتم ضغطه للحصول على السبائك و يستخدم في صناعة محركات الطائرات نظرا لان درجة انصهاره (١٦٦٨) درجة مئوية و يستخدم في انابيب الضغط الهيدروليكي .

التخمير لسبائك التيتانيوم :

المعالجة الحرارية للتيتانيوم تستخدم لزيادة صلابة الكسر و قابل للطرق في درجة الحرارة العادية و زيادة الخواص الميكانيكية و تطوير سبائك التيتانيوم نظرا لأن التيتانيوم يتحمل درجات الحرارة العالية لذا يستخدم في محركات الطائرات و يوجد اربع طرق للتخمير وهما :

١- تخمير باستخدام الطحن .

٢- التخمير المضاعف .

٣- التخمير البلوري .

٤- تخمير بيتا .

اولاً : تخمير باستخدام الطحن :

التخمير باستخدام الطحن يستخدم للمنتجات الطاحونية الشكل و هو ليس تخمير تام و لكنه جزئي و يترك اثار عند التشكيل على الساخن أو البارد .

ثانياً : التخمير المضاعف (التخمير المزدوج) :

يعدل الحجم و الابعاد في المراحل المختلفة مما يجعل التيتانيوم مقاوم للزحف و صلابة الكسر .

ثالثاً : التخمير البلورى :

اعادة البلورة باستخدام المعالجة الحرارية و التخمير و يساعد على تحسين صلابة الكسرو يتم التسخين إلى درجة قبل الانصهار و يترك ببطء ليبرد داخل الفرن لذلك يستخدم في الطائرات .

رابعاً : تخمير بيتا :

تخمير بيتا يشبه تخمير اعادة البلورة يزود صلابة الكسر و يتم عند درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الانتقال من طور إلى اخر لمنع حدوث النمو المفرط في حجم الخلية و يعتمد التخمير على السمك و استخدام الماء أو مراوح الهواء عند تخمير المقاطع الكبيرة .

الخزف :



الشكل (٨) : المواد الخزفية بعد اجراء عمليات المعالجة الحرارية لها .

الخزف تشمل المواد اللاعضوية الالامعدنية و المتشكلة بفعل الحرارة . أهم التطبيقات القديمة هي المواد الغضارية و أعمال الجص و الفخار و القرميد و الأجر المستخدم في البناء ، لا ننسى أيضاً المواد الزجاجية و الاسمنت . تندرج جميع المواد ذات الأصل أو الطبيعة الغضارية أو الترابية أو الكلسية ضمن المواد السيراميكية .

التخمير للسيراميك :

الخزف هو من المواد غير العضوية ، غير المعدنية ، صلبة وهشه (بعد أن يوضع بالنار) ، مرن جدا في وضعه الطبيعي ، ينتج بها العديد من الأشياء مثل الأواني الفخارية و التماثيل الزخرفية . كما أنها تستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة العالية و لذلك لخصائصه الكيميائية و الفيزيائية و ارتفاع درجة انصهاره . عادة لون الخزف أبيض ، يمكن ان مزجه بمواد مختلفة و ملونة . الفخاريات عادة ما تتألف من مواد مختلفة : الطين ، و الفلسبار ، رمل ، أكسيد الحديد و الالومينا و الكوارتز . الخزف هو الطين المزجج و المفخور . يرجع تاريخ الخزف إلى أقدم العصور . في الوقت الحاضر أصبح الخزف من أحد الفنون التشكيلية . و أما الاسم الاخر لهذا الخزف (سيراميك) و هو فن إسلامي قديم و أما بالغة السنسكريتية فاسمه (كيراموس) . فن الخزف من أقدم الحرف و الفنون في تاريخ البشرية و لم يعرف حتى الآن أين بدأ أو متى ولكنه وليد الحاجة و الصدفة معا فمياه الأمطار والأرض الترابية التي تتحول إلى طين بفعل المطر ثم تطبع عليها بصمة الرجل والخطوات شكلت تقعرات امتلأت بالمياه فعرف منها الإنسان كيف يحفظ سوائله و في عصر الزراعة احتاج لأشياء يحفظ فيها الحبوب خاصتا بعد أن جفت الطينة ثم عرف النار و قام بتسوية الاشكال التي صنعها من الطين لتصبح اثر صلابة ولا تنهار بفعل المياه والسوائل ثم عرف ان الرمال تنصهر بفعل النار وتتحول إلى زجاج فكانت الطبقة الزجاجية التي تسد المسام في الاواني الفخارية و تزيد الفخار صلابة و أصبح عنده نوعين من المنتج الطيني الفخار المسامي و الخزف المطلى بطلاء زجاجي شفاف و أحيانا ملون و تطور من ادوات نفعية إلى فنون وعرف أيضا باسم السيراميك بعد تزجيجه بالطلاءات الزجاجية واسم سيراميك اسم اغريقي مأخوذ من كلمة كيراميكوسأى صانع الفخار وأعظم ما انتج في فنون الفخار و الخزف هو ما انتجته الحضارة الإسلامية لتعدد البلدان التي ضمتها هذه الحضارة و تنوع الاساليب و التقنيات التي عرفها صانع و الفخار في ظل الامبراطورية الإسلامية . تسمى أيضاً بالمواد المتصلدة حرارياً أو المواد الغضارية . يعود الاختلاف في التسمية إلى الترجمة المصطلحة لكلمة (ceramics) الأجنبية . هذه المواد هي عبارة عن أكاسيد لمعادن ، وتعتبر المواد الزجاجية حالة خاصة من المواد السيراميكية .